


ईकाई - 1

डी. सी. मर्शन की मूल बातें (Basics of DC Machines).

→ फेराडे का विद्युत-चुम्बकीय सिद्धांत (Faraday's Law of Electromagnetic Induction) → फेराडे का नियम विद्युत-चुम्बकीय का मूल नियम है, जो हमें यह पूर्वानुमान में मदद करता है कि कैसे एक चुम्बकीय क्षेत्र एक विद्युत परिपथ के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा विद्युत प्रभावक बल (Electromotive force) उत्पन्न करेगा। इस प्रक्रिया को विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण (electromagnetic induction) कहा जाता है।

फेराडे का विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण नियम दो नियमों से बना है। प्रथम नियम में चालक में प्रेरित emf का समझाया गया है तथा द्वितीय नियम में चालक में प्रेरित emf का मान निर्धारित की गई है।

प्रथम नियम के अनुसार, "जब एक चालक को परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल (EMF) प्रेरित होता है। यदि चालक परिपथ बंद हो, तो एक धारा प्रेरित होती है, जिसे प्रेरित धारा (induced current) कहते हैं।"

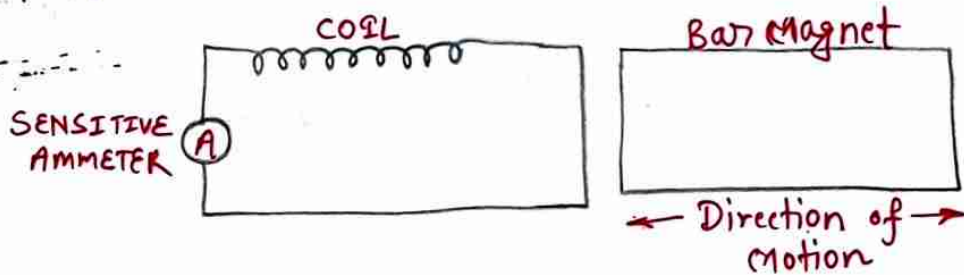

द्वितीय नियम के अनुसार, "कुंडली (coil) में प्रेरित emf, फ्लक्स लिंकेज की परिवर्तन दर के बराबर होता है।" फेराडे का नियम निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है :-

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

जहाँ,  $e$  = विद्युत वाहक बल (emf)  
 $\phi$  = चुम्बकीय flux,  
 $N$  = टर्न की संख्या।

ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित emf की दिशा एवं चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन विपरीत होगी। यह लेंज नियम (Lenz's Law) के अनुसार होता है।

माना कि एक चुम्बक एक कुण्डली को और बढ़ रहा है। मान लें कि दो समय  $T_1$  &  $T_2$  हैं।

समय  $T_1$  के दौरान कुण्डली का फ्लक्स लिंकज,

$$T_1 = N \phi_1,$$

समय  $T_2$  के दौरान कुण्डली का फ्लक्स लिंकज,

$$T_2 = N \phi_2,$$

∴ फ्लक्स लिंकज में परिवर्तन को यदि,  
 $N(\phi_2 - \phi_1)$  कहें।

∴ मान लें कि फ्लक्स लिंकज में परिवर्तन,  
 $\phi = \phi_2 - \phi_1$  है।

तब, फ्लक्स में बदलाव को  $N\phi$  होगा।

∴ फ्लक्स लिंकज परिवर्तन की दर को,

$$\frac{N\phi}{t}, \text{ से प्रदर्शित करेंगे। (इसका अवकलन लेने पर } N \frac{d\phi}{dt} \text{)।}$$

और हमें फेरडे के द्वितीय नियम से ज्ञात है कि फ्लक्स लिंकज परिवर्तन की दर, कुण्डली में प्रेरित emf को बराबर होगी।  
तो,

$$e = N \frac{d\phi}{dt}.$$

और, लेंज नियम के साथ,

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}.$$

उपरोक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि :-

- (i) कुण्डली के टर्न की संख्या बढ़ाने से प्रेरित emf का मान बढ़ेगा।
- (ii) चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ्य को बढ़ाकर प्रेरित emf को बढ़ाया जा सकता है।




→ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम (Fleming's Left Hand Rule) →

फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक सरल एवं स्टीक तरीका है किसी विद्युत मोटर में चालक की गति/बल की दिशा को ज्ञात करने का, जब चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा एवं धारा की दिशा ज्ञात हो।

इस नियम में बाएं हाथ का दृश्य ममन (visual mnemonic) करके; अंगूठे, तर्जनी अंगुली एवं मध्यमिका अंगुली से प्रदर्शित किया जाता है। नियमानुसार - अंगूठा चालक की गति/बल की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी अंगुली चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है एवं मध्यमिका धारा की दिशा को इंगित करती है।


जब धारा का प्रवाह किसी चालक में होता है (मध्यमिका द्वारा प्रदर्शित), तब वह चालक को आपस में बैलनाकार चुम्बकीय क्षेत्र जनित करता है। यदि बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र (तर्जनी द्वारा प्रदर्शित) उसके समीप लाया जाए, तब चुम्बकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र आपस में प्रभाव डालेंगे। यह प्रभाव हमेशा एक भौतिक बल को (अंगूठे द्वारा प्रदर्शित) उत्पन्न करेगा, जो चुम्बकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत विपरीत (perpendicularly opposite) होगा।

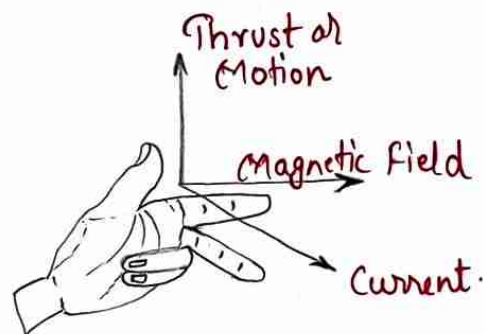

Fleming's Left Hand Rule

→ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम (Fleming's Right Hand Rule) → हमने फेंराडे के विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण नियम में पाया कि कुंडली तथा चुम्बक के आपस में गति करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल (emf) उत्पन्न हो जाता है तथा इस वि.वा. बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा निर्मित/जनित इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का मान ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयुक्त किया जाता है।

फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, "दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमांगिका अंगुली एवं अंगूठी को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा तर्जनी अंगुली चुम्बकीय क्षेत्र की ओर हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मध्यमांगिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे।"

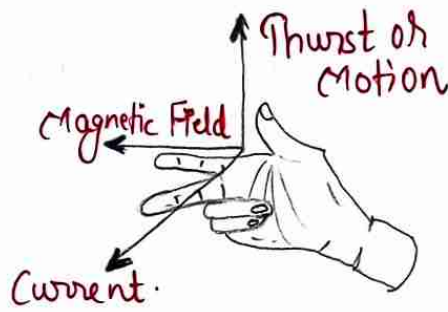


Fleming's Right Hand Rule

UNIT-1

Basic Concepts of D.C. Machines

→ **आवश्यकता (Need)** : उर्जा रूपांतरण उपकरणों में दिष्ट धारा मशीन का बहुमुखी स्थान है। यह मशीन उच्च प्रारंभन बल आपूर्ण (High Starting torque), उच्च त्वरण (high acceleration) तथा मन्दन बल आपूर्ण (damping torque) प्रकार के भारों के लिए उपयोगी है। इसके साथ दिष्ट धारा मशीन उन परिचालनों (drives) के लिए उपयोगी है जहाँ पर गति नियंत्रण परिसर का मान अधिक हो तथा शीघ्र विपरीतत्व (reversal) करना आवश्यक हो। पुनः निवेश परिपथों (feedback circuits) का उपयोग करके इस मशीन से संशोधित अभिलक्षण प्राप्त किये जा सकते हैं। इन कारणों से दिष्ट धारा मशीन का उपयोग अधिक लचीला हो जाता है तथा उपयोगों में इसका बहुप्रचलन है।

→ **दिष्ट धारा मशीनों की संरचना (Construction of D.C. Machines)** : दिष्ट धारा मशीन की संरचना चित्र में दिखाई गई है। इसमें भागों को दो मुख्य प्रकार से बाँटा जा सकता है : ① स्टैटर ② आर्मेचर। स्टैटर में स्थित विभिन्न भाग स्थिर होते हैं, जबकि आर्मेचर के भाग गतिमान होते हैं।

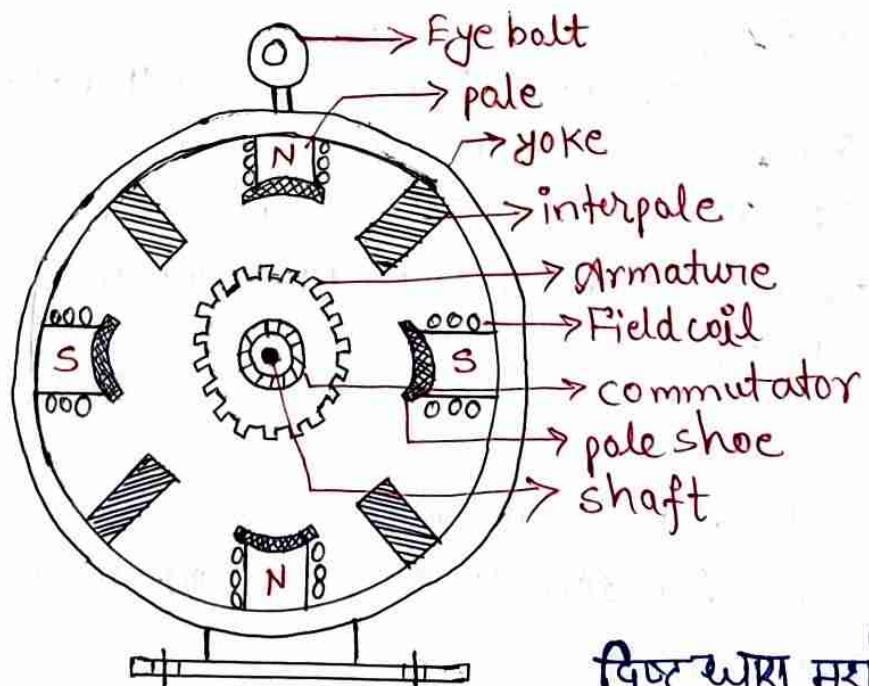

दिष्ट धारा मशीन

इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं:-

(i) योक (Yoke) :- योक सामान्यतः ढलवाँ लौह (cast iron) या ढलवाँ इस्पात (cast steel) का बनाया जाता है। योक का मुख्य कार्य चुम्बकीय ध्रुवों को मीटर रोकें रखना होता है तथा मशीन को ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ध्रुवों द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय फ्लक्स के लिए यह अपने में खै मारि प्रशस्त करता है।

(ii) चुम्बकीय ध्रुव तथा क्षेत्र कुण्डलन (Magnetic pole & field coil) :- चुम्बकीय ध्रुव में पतलित ध्रुव क्रीड (laminated pole core) तथा पतलित ध्रुव नाल (laminated pole shoe) होते हैं। बड़ी मशीनों में ध्रुव क्रीड को पतलित सिलिकॉन इस्पात (laminated silicon steel) का बनाया जाता है। क्रीड के पतलनों के बीच में वार्निश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। यह वार्निश विद्युत्प्रवाह का कार्य करती है। इससे क्रीड में होने वाली भ्रंश धारा हानि (eddy current loss) न्यूनतम हो जाती है। पतलित क्रीड को योक में बोल्टों द्वारा कसा जाता है। ध्रुव नाल को पैन्चों द्वारा ध्रुव मुख (pole face) पर कस दिया जाता है।


क्षेत्र कुण्डलन या ध्रुव कुण्डलन (pole coil) को ध्रुव ढाँचे पर लगाया जाता है। क्षेत्र कुण्डलन में वलनों (turns) की संख्या तथा अनुप्रस्य काट क्षेत्रफल का मान मशीन को प्रत्येक पर निर्भर करता है।

चुम्बकीय ध्रुव के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं:-

- (i) अवशिष्ट चुम्बकत्व को धारण करना।
- (ii) क्षेत्र कुण्डलन को आधार प्रदान करना।
- (iii) चुम्बकीय फ्लक्स के लिए निम्न प्रतिरोध (reluctance) पथ प्रदान करना।


ध्रुव क्रीड को नाल ध्रुवीय नाल (pole shoe) लगाने के निम्नलिखित होते हैं:-

- (i) ध्रुवीय नाल क्षेत्र कुण्डलन को रोकें रखने का कार्य करती है,
- (ii) ध्रुवीय नाल आर्मेचर को पूरी परिधि पर फ्लक्स को फैलाने का कार्य करती है।

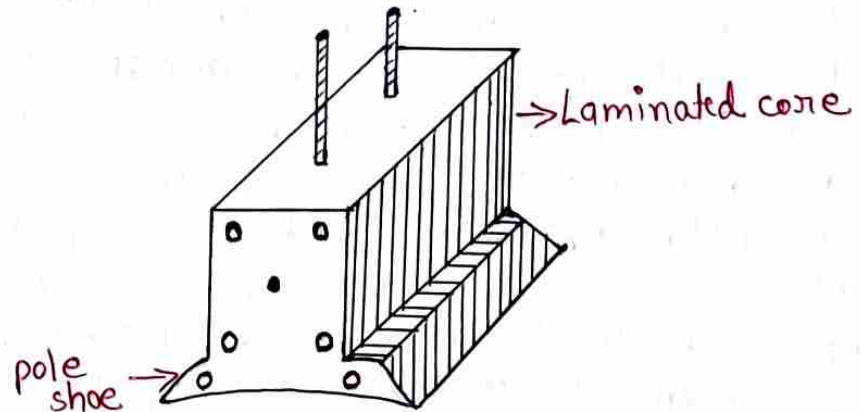


एय्र क्रीड

- (iii) आर्मेचर क्रीड तथा आर्मेचर कुण्डलन (Armature core and Armature Winding) : यह बेलनाकार या ड्रम (cylindrical or drum) आकृति का बनाया जाता है। इसे गोलकार सिलिकॉन इस्पात प्लेट (round silicon steel sheet) की प्लेटों से बनाया जाता है। प्रत्येक प्लेट की मोटाई लगभग 0.35 mm होती है। प्रत्येक प्लेट के केंद्र पर शाफ्ट के लिए गोल छिद्र किया जाता है जिसमें कुंजी मार्ग (key way) भी कट होता है ताकि क्रीड को शाफ्ट के साथ कसा जा सके। आर्मेचर कुण्डलन (armature winding) को क्रीड की परिधि पर बने खाँचों (slots) में रखा जाता है। छोटी मशीनों में कुण्डलन को डबल कॉटन वकी (double cotton winding - DC) तार का बनाया जाता है तथा बड़ी मशीनों में आयताकार ताम्र प्लेट का उपयोग किया जाता है।

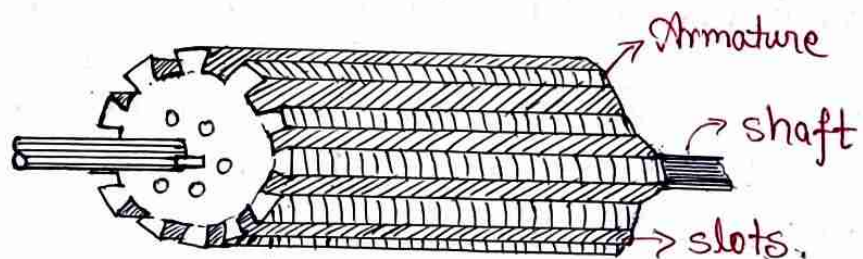

आर्मेचर क्रीड

(iv) **दिकपरिवर्तक (Commutator)** :- आर्मेचर-चालक में प्रेरित विद्युत-वाहक बल उत्पावनी होता है, इसे दिष्ट धारा में परिवर्तित करके दिकपरिवर्तक उसे बाहरी परिपथ में प्रवाहित करता है। आर्मेचर कुण्डलन को दिकपरिवर्तक के खण्डों (segments) पर जोड़ा जाता है। दिकपरिवर्तक कठोर कार्बित (hard drawn) ताम्र के खण्डों का बनाया जाता है। ताम्र के खण्ड एक-दूसरे से महीन अभ्रक (mica) के टुकड़ों द्वारा विद्युतरक्षित (insulated) किए जाते हैं। दिकपरिवर्तक खण्डों के पिचले भाग को झोंड़ा सा उभरा रखा जाता है। इस उभरे भाग पर आर्मेचर कुण्डलियों के सिरों को सोल्डर (solder) किया जाता है।

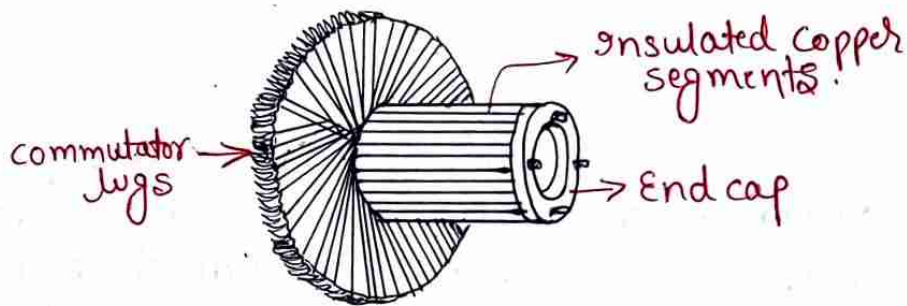

दिकपरिवर्तक


(v) **ब्रुश तथा ब्रुश होल्डर (Brush & Brush Holder)** :- ब्रुश को लिए कार्बन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध ताम्र की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण स्पाकिंग कम होता है। कार्बन ब्रुश ताम्र की तुलना में नम्र होता है इसलिए ताम्र पर रगड़ खाने से कार्बन ही घिसता है, ताम्र नहीं घिसता। कार्बन ब्रुश दिकपरिवर्तक के लिए स्नेहक (lubricant) का कार्य भी करता है। ब्रुश को ब्रुश होल्डर में रखा जाता है। ब्रुश होल्डर में लगी स्प्रिंग द्वारा ब्रुश को दिकपरिवर्तक पर दाब देना सटार रखा जाता है। ब्रुश का काम बाहरी परिपथ में उदास लेना अथवा देना होता है।



(vi) शाफ्ट, बियरिंग, सिर प्लेट, पंखा (Shaft, Bearing, End Plates, Cooling fan) -  
मशीन के दोनों सिरों पर दो सिर प्लेट लगाई जाती हैं। सिर प्लेट  
याँक को ही धातु का बनाई जाती हैं। इन्हें बोल्ट द्वारा याँक से  
कस दिया जाता है।

दोनों प्लेटों पर बाल बियरिंग (ball bearing)  
अथवा रोलर (roller) बियरिंग फिट किए जाते हैं ताकि आर्मेचर  
शाफ्ट सरलता से घूमती रहे। शाफ्ट के ऊपर विद्युत् रोधी कारक  
आर्मेचर लगाया जाता है।


आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति पर एक पंखा भी लगाया जाता है यह  
उत्पन्न गर्मी को बाहर निकालता है। इससे मशीन  
ठंडी रहती है।

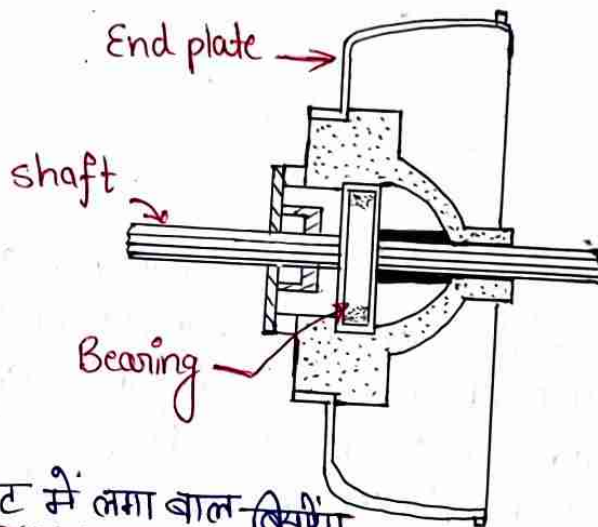


सिर प्लेट में लगा बाल बियरिंग

(vii) अंतरध्रुव (Interpole) :- मुख्य ध्रुवों के बीच में अंतरध्रुव लगाए  
जाते हैं। इनकी ध्रुवता इस प्रकार रखी जाती है कि यह आर्मेचर  
क्षेत्र के प्रभाव को विपरीत हों तथा उस प्रभाव को उदासीन (neutralize)  
करें। उदासीन क्षेत्र में अंतरध्रुव का चुम्बकत्व वाहक बल (m.m.f).  
आर्मेचर चुम्बक बल से अधिक होना चाहिए। अंतरध्रुव की चुम्बकत्व  
कुण्डली को आर्मेचर कुण्डली के साथ संगोचर किया जाता है ताकि  
सभी लॉड पर अंतरध्रुव प्रभावी प्रत्यक्ष उत्पन्न करें। दिष्ट धारा  
जनित्र में दिक्परिवर्तक ध्रुव (commutating pole) की ध्रुवता वही रखी  
जाती है जो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे आने पर मुख्य  
ध्रुव की होती है। जबकि दिष्ट धारा मोटर में दिक्परिवर्तक ध्रुव की

ध्रुवता आर्मेचर की दिशा में, इसकी पर्याय के मुख्य ध्रुव के समान होती है।

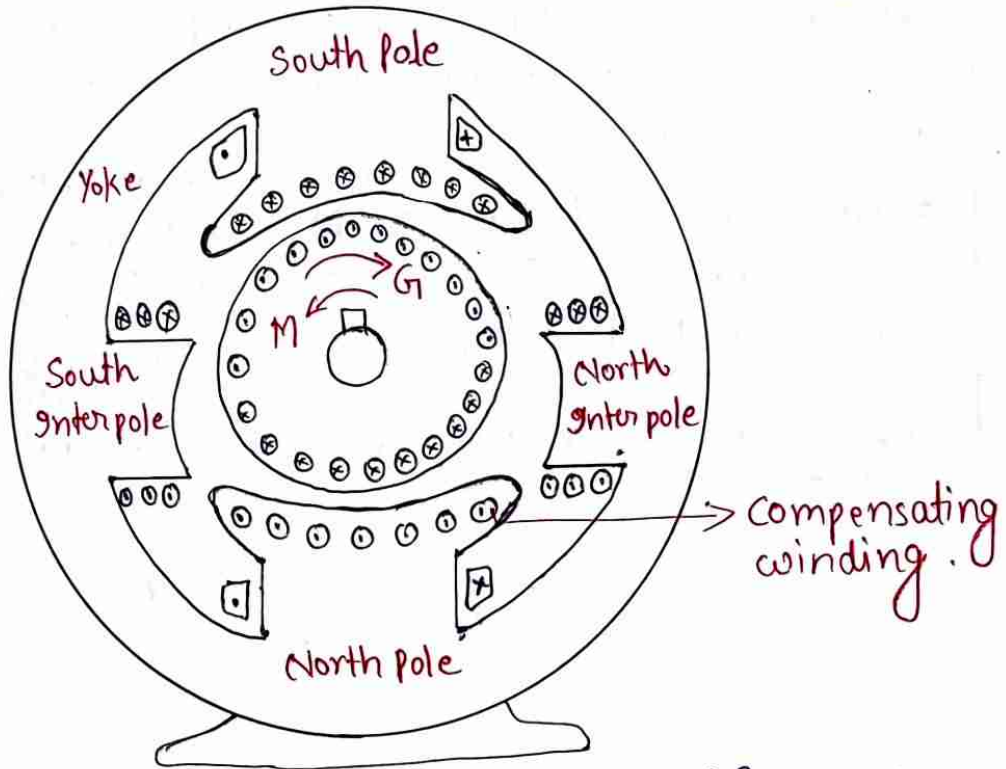

→ क्षतिपूर्क कुण्डलन (Compensating Winding) :- आर्मेचर प्रतिक्रिया (armature reaction) से होने वाले क्षेत्र विकृष्ट (field distortion) के अवांछित प्रभाव को नगण्य करने के लिए क्षतिपूर्क कुण्डलन का उपयोग किया जाता है। इस कुण्डलन को समकारी अथवा प्रतिकारी कुण्डलन भी कहा जाता है। यह कुण्डलन संकेन्द्री (concentric) प्रकार की होती है, जैसे ध्रुव की सतह के भीतरी और रखा जाता है।

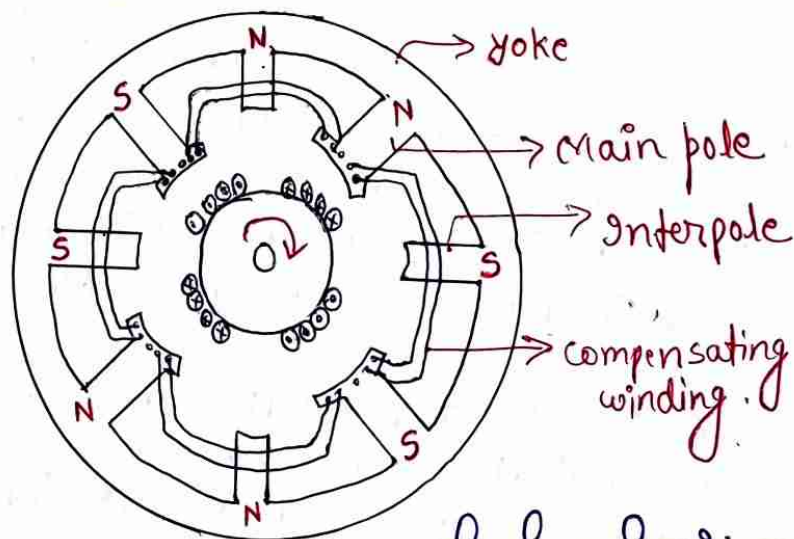

डी. सी. मशीन में समकारी कुण्डलन