


UNIT-4

A.C. Motor

→ छ.सा. मीटर के प्रकार (Types of A.C. Motor) :-

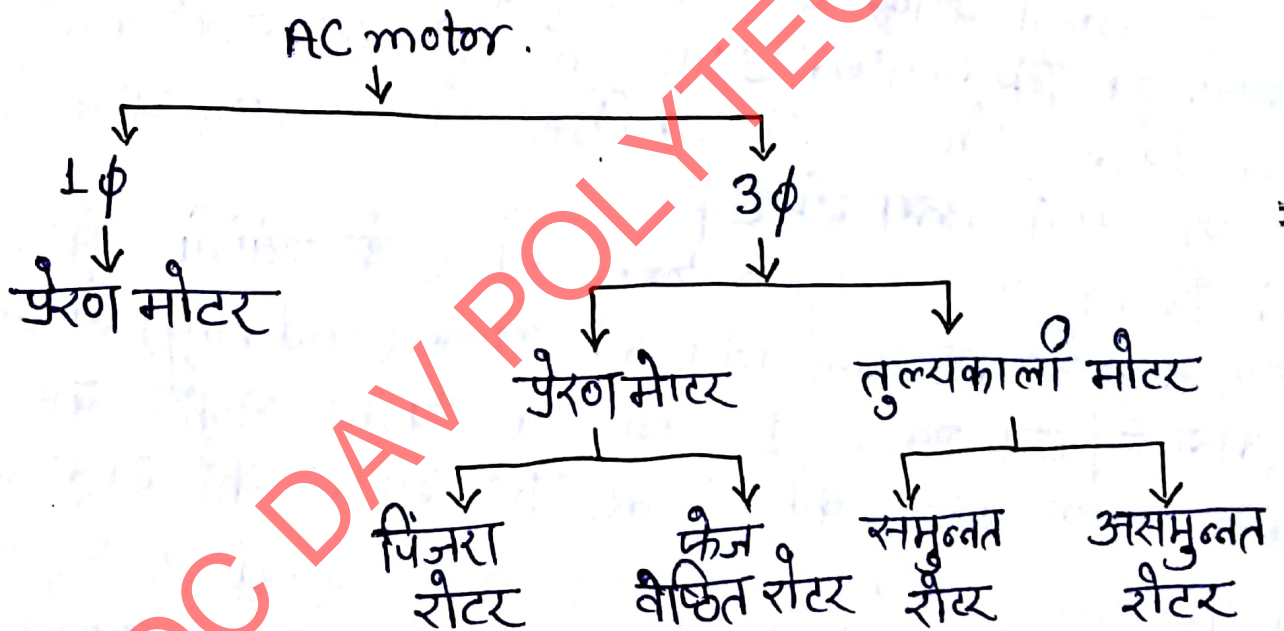

नोट :- 1φ पूरण मीटर को इकाई-5 में विस्तृत पढ़ा जायगा, इस इकाई में 3φ मीटरों को पढ़ा जायगा।

→ **त्रिकला फेज प्रेरण मीटर** (Three phase Induction Motor) :-
 इनका उपयोग सामान्यतया औद्योगिक द्राश्वी में होता क्योंकि ये सस्ता
 है, दक्ष एवं भारीसेमद होते हैं। इनका गति नियमन अच्छा होता
 है, एवं उच्च प्रारंभिक टार्क भी ये प्रदान करते हैं।

→ **संरचना** (Construction) :- प्रेरण मीटर के निम्नलिखित मुख्य
 भाग होते हैं :-
 (a) स्टेटर या स्थिर भाग, (b) रोटर या घूर्णित भाग।

(अ) **स्टेटर** (Stator) :- प्रेरण मीटर में स्टेटर का मुख्य कार्य मीटर
 में घूमने वाले चुम्बकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। यह
 सिलिकॉन इस्पात की गोल पत्तियों (Laminations) से बनाया जाता है।
 पत्तियों के भीतर भाग में खाँचे (Slots) बनाए जाते हैं, जिनमें तीन
 फेज कुण्डलन किया जाता है। तीनों कुण्डलनों को एक-दूसरे से 120°
 कोणीय अंतराल पर रखा जाता है। स्टेटर कुण्डलन को निश्चित ध्रुवों
 को लिए कुण्डलित किया जाता है।

(ब) **रोटर** (Rotor) :- मीटर में घूमने वाले भाग को रोटर कहते
 हैं, जिनमें शाफ्ट के समान्तर दूर पर खाँचे बनाए जाते हैं। इन
 खाँचों में निम्नलिखित प्रकार का कुण्डलन रखा जाता है :-

(i) पिंजरा रोटर, (ii) दो पिंजरा रोटर, (iii) फेज बंधित रोटर
 या सर्प वलय रोटर।

(i) **पिंजरा रोटर** (Cage rotor) :- रोटर के खाँचों में छद्म-चालकों को
 रखा जाता है तथा दोनों सिरों को छल्ले (end ring) से लप्युथ कर दिया
 जाता है। इस प्रकार कुण्डलन एक पिंजरा आकार का हो जाता है,
 इसी कारण मीटर को पिंजरा प्रेरण मीटर की संज्ञा दी गई है।

(ii) **फेज बंधित या सर्प वलय रोटर** (Phase wound or Slip ring rotor) :-
 इस रोटर के खाँचों में स्टेटर की तीन फेजिय कुण्डलन के समान
 ही तीन फेज कुण्डलन किया जाता है। रोटर कुण्डलन के तीन सिरों
 को सर्प वलय से जोड़ा जाता है। तीनों सर्प वलय शाफ्ट पर बस
 कर रखे जाते हैं तथा उन्हें शाफ्ट से विद्युतराही किया जाता है।
 तीनों सर्प वलयों का सम्बंध रिहोस्टैट (rheostat) से किया जाता है।



विजरा प्रेरण मीटर तथा वेधित प्रेरण मीटर की तुलना (Comparison of Squirrel Cage and Wound Induction Motor) :-

विजरा रूपी प्रेरण मीटर	वेधित प्रेरण मीटर
इसे प्रारम्भ करने के लिए न तो प्रारम्भन प्रतिरोध न ही लघुपथ करने के साधन की आवश्यकता होती है।	(i) इसे प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भन प्रतिरोध लघु पथ करने के साधन की आवश्यकता होता है।
रीटर के खाँचों में ताम्र की बड़े लगी रहती है जो कि दोनों सिरों पर अन्त क्लय द्वारा लघुपाथित रहता है।	(ii) रीटर में ताम्र की बड़े एक सिर से शाफ्ट पर लगी रिंग से संपर्कित किया जाता है। रीटर कुण्डलन का संयोजन सर्वेव तारा में किया जाता है।
प्रारम्भन शक्ति गुणक का मान निम्न होता है।	(iii) प्रारम्भन शक्ति गुणक का मान अपेक्षा अधिक होता है।
प्रारम्भन बल आपूर्ण का मान बहुत कम होता है।	(iv) प्रारम्भन बल आपूर्ण का मान अपेक्षा अधिक होता है।
ताम्र हानि का मान अपेक्षाकृत कम होता है।	(v) ताम्र हानि का मान अधिक होता है।
अपेक्षाकृत दक्षता का मान अधिक होता है।	(vi) दक्षता का मान कम होता है।
मीटर के रख-रखाव पर कम व्यय करना पड़ता है।	(vii) मीटर के रख-रखाव का व्यय अधिक तथा कठिन होता है।
शीतलन व्यवस्था अच्छी होता है।	(viii) शीतलन व्यवस्था अपेक्षाकृत कम अच्छी होती है।
मीटर अधिक मजबूत तथा कम मूल्य की होता है।	(ix) मीटर अपेक्षाकृत कम मजबूत तथा महंगा होता है।
अस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर कम शक्ति लैनी हो तथा गति नियंत्रण की आवश्यकता न होती है।	(x) अस स्थान पर प्रयोग की जाती है जहाँ अधिक प्रारम्भन बल आपूर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे- लिफ्ट, रोलिंग मिल, आटा चक्की, आदि।


- **तिरछी खाँची (Skewed Slots)** :- प्रेरण मोटर के रोटर में खाँची को शक्ति के समान्तर न रखकर तिरछा रखा जाता है। ऐसा करने में अग्रलिखित लाभ हैं -
- (i) इससे मोटर में चुम्बकीय भ्रमभ्रनाहट तथा कौगिंग का प्रभाव कम हो जाता है जिससे मोटर कम आवाज पर चलती है।
 - (ii) स्टेटर तथा रोटर के मध्य चुम्बकीय पकड़ (magnetic locking) कम हो जाती है क्योंकि रोटर के खाँचे से एकदम नहीं आ पाते।
 - (iii) स्टेटर तथा रोटर के मध्य परिणामित्र अनुपात प्रभाव अधिक बढ़ जाता है।
 - (iv) कुण्डलन बड़ (winding bar) की लंबाई अधिक हो जाती है। इससे रोटर प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है।

→ **पूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति (Production of Rotating Magnetic Field)** :-

जब 3-फेस सप्लाई स्टेटर में दिया जाता है; तो 3 फेस कुण्डलन, जो कि 120° विस्थापित होता है, में एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

माना कि प्रत्येक कुण्डली को संतुलित 3 फेस सप्लाई दी जाती है। प्रत्येक कुण्डली अपने अक्ष पर एक पल्सावर्ती फ्लक्स बनाएगी। प्रत्येक कुण्डली के तत्कालिक फ्लक्स को प्रदर्शित किया जाता है;

$$\begin{aligned} \phi_1 &= \phi_m \sin \omega t \\ \phi_2 &= \phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ \phi_3 &= \phi_m \sin(\omega t + 120^\circ) \end{aligned}$$

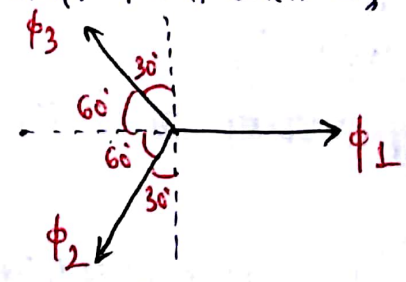

क्षैतिज परिणामी फ्लक्स को निम्न मान के द्वारा दिखाया जाएगा -

$$\begin{aligned} \phi_h &= \phi_1 - \phi_2 \cos 60^\circ - \phi_3 \cos 60^\circ \\ &= \phi_1 - (\phi_2 + \phi_3) \cos 60^\circ = \phi_1 - \frac{1}{2} (\phi_2 + \phi_3) \\ &= \phi_m \sin \omega t - \frac{1}{2} [\phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) + \phi_m \sin(\omega t + 120^\circ)] \\ &= \phi_m \sin \omega t - \frac{\phi_m}{2} [\sin \omega t \cdot \cos 120^\circ - \cos \omega t \sin 120^\circ + \sin \omega t \cos 120^\circ + \cos \omega t \sin 120^\circ] \end{aligned}$$



$$= \phi_m \sin \omega t - \frac{\phi_m}{2} \times (2 \sin \omega t) \left[-\frac{1}{2}\right]$$

$$\Rightarrow \phi_h = \phi_m \sin \omega t \left[1 + \frac{1}{2}\right]$$

$$\Rightarrow \phi_h = \frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t \quad \text{--- (i)}$$

अधिकार परिणामी फलकस का मान होगा,

$$\phi_v = 0 - \phi_2 \cos 30^\circ + \phi_3 \cos 30^\circ$$

$$= \cos 30^\circ [-\phi_m \sin(\omega t - 120^\circ) + \phi_m \sin(\omega t + 120^\circ)]$$


$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m [-(\sin \omega t) \cos 120^\circ - \cos \omega t \sin 120^\circ + (\sin \omega t \cos 120^\circ + \cos \omega t \sin 120^\circ)]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m (2 \cos \omega t \sin 120^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi_m \times 2 \cos \omega t \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\phi_v = \frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t \quad \text{--- (ii)}$$

परिणामी फलकस,

$$\phi_r = \sqrt{\phi_h^2 + \phi_v^2}$$

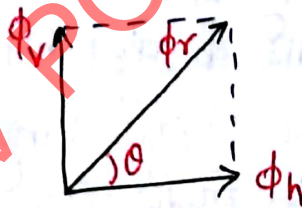

$$= \sqrt{\left(\frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t\right)^2 + \left(\frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t\right)^2}$$

$$= \frac{3}{2} \phi_m \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t}$$

$$\phi_r = \frac{3}{2} \phi_m \quad \text{--- (iii)}$$


$$\text{और, } \tan \theta = \frac{\phi_v}{\phi_h} = \left[\frac{3}{2} \phi_m \cos \omega t\right] / \left[\frac{3}{2} \phi_m \sin \omega t\right]$$

$$\tan \theta = \cot \omega t = \tan[\pi/2 - \omega t]$$

$$\therefore \theta = \pi/2 - \omega t \quad \text{--- (iv)}$$

उपरोक्त समीकरण में कोण θ समय पर निर्भर है,
 (i) $\omega t = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$, (ii) $\omega t = 90^\circ$, $\theta = 0^\circ$, (iii) $\omega t = 180^\circ$, $\theta = -90^\circ$,

(d) $\omega t = 2\pi$, $\theta = -180^\circ$.
 इससे ज्ञात होता है कि परिणामी फलकस ω rad/sec की कोणीय गति से घड़ी की दिशा में चलता है।

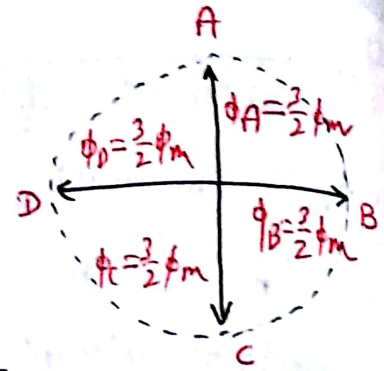

अतः, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जाता है कि -

- (i) 3-फेस धारा (संतुलित सफाई) द्वारा वायु अंतराल में स्थिर मान का परिणामी फलकस उत्पन्न करता है। उक्त फलकस का मान प्रत्येक बिंदु पर $3/2 \phi_m$ होता है।
- (ii) परिणामी फलकस की प्रकृति पूर्ण होती है तथा उसका कोणीय गति सफाई धारा के बराबर होता है। तथा $\omega = 2\pi f$ व $f = \frac{PN}{120}$, परिणामी वायु अंतराल फलकस, तुल्यकाली गति से चलता है।
- (iii) परिणामी फलकस की दिशा फेस क्रम पर निर्भर करता है। उसकी दिशा सफाई के फेस क्रम के समान ही होगा।

→ **प्रेरण मीटर की कार्यविधि** (Working principle of Induction motor) :- जब 3-फेस सफाई स्टैटर पर दिया जाता है, तो 3-फेस पूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा यह वायु अंतराल में तुल्यकाली गति से घूमता है। उक्त क्षेत्र के द्वारा स्थिर रोटार चालकों को काटा जाता है, जिससे फेरेड के विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के द्वारा वि.वा.ब (EMF) उत्प्रेरित होता है। रोटार चालकों में अन्त वलय या सर्पिल वलय के द्वारा लघुपथ होने के कारण धारा प्रवाहित होती है। उक्त धारा के प्रवाह से एक बल रोटार चालकों पर लगता है। रोटार के चालकों को यह बल दिशा में लगाकर घूर्णन प्रदान करता है और अंततः मीटर घूमने लगती है। फेरेड के विद्युत-चुम्बकीय सिद्धांत के कारण उक्त मीटर में शक्ति स्टैटर से रोटार में प्रेरित होती है। अतः मीटर का नाम प्रेरण मीटर होता है।

शक्ति, स्टैटर से रोटार में आती है, जो कि वायु अंतराल द्वारा अल्पा होता है। अतः शक्ति का क्षय होता है। मीटर की गति हमेशा तुल्यकाली गति से कम होती है।



स्लिप (slip) :- पूरण मोटर के रोटर की गति हमेशा स्टेटर क्षेत्र से कम होता है और इसे ही स्लिप को संज्ञा दी जाती है।

$$\% \text{ स्लिप (s)} = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$$

जहाँ, $N_s =$ तुल्यकाली गति $= \frac{120f}{P}$,
 $N_r =$ रोटर की गति (rpm),

स्लिप आवृत्ति (slip frequency) :- जब रोटर स्थिर होता है, उसकी आवृत्ति (धारा की) सप्लाइ आवृत्ति के बराबर होती है, लेकिन जब रोटर घूर्णन करता है, उसके धारा की आवृत्ति कम हो जाती है। माना कि किलो स्लिप गति पर रोटर धारा की आवृत्ति f' है, तो,

$$N_s - N_r = \frac{120f'}{P}, \text{ तथा } N_s = \frac{120f}{P}$$

भाग देने पर,

$$\frac{f'}{f} = \frac{N_s - N_r}{N_s} = s \Rightarrow \boxed{f' = sf}$$

एक त्रिकला फेज पूरण मोटर को 50 Hz AC सप्लाइ दिया जाता है।
2% एवं 4% स्लिप पर रोटर की गति rpm में निकालें ?

दिया गया है, $f = 50 \text{ Hz}$, $s_1 = 2\%$, $s_2 = 4\%$,
माना कि मोटर में 2 pole है।

$$\therefore N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ rpm}$$

$$\therefore \%s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 \Rightarrow 0.02 = \frac{3000 - N_r}{3000}$$

$$\Rightarrow N_r = 3000 - 60 = 2940 \text{ rpm}$$

$$\boxed{N_r = 2940 \text{ rpm}} \text{ Ans.}$$

$$\therefore \%s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 \Rightarrow 0.04 = \frac{3000 - N_r}{3000} \Rightarrow N_r = 2880 \text{ rpm. Ans.}$$

Q. यदि एक त्रिकला कौज 4 पोल मोटर को 415V, 50Hz सप्लाई दी जाती है तथा 2% स्लिप पर चलाई जाती है फलक की सिंक्रोनस गति, रोटर की गति और रोटर चालक में उचित emf की आवृत्ति ?

हल :- दिया गया है,

$$p = 4, f = 50 \text{ Hz}, V = 415 \text{ V}, s = 2\%$$

$$\therefore N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm.}$$

$$N_s = 1500 \text{ rpm. Ans.}$$

$$\therefore \%s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 \Rightarrow 0.02 = \frac{1500 - N_r}{1500}$$

$$\Rightarrow N_r = 1500 - 30 = 1470$$

$$N_r = 1470 \text{ rpm. Ans.}$$

रोटर चालक में emf की आवृत्ति,

$$f' = sf = 0.02 \times 50$$

$$f' = 1 \text{ Hz. Ans.}$$

→ बल आपूर्ण समीकरण (Poizue Equation) :- पैरल मोटर में बल आपूर्ण स्टैटर तथा रोटर में उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। इस बल आपूर्ण का मान व इन क्षेत्रों की सामर्थ्य एवं इनके मध्य कौज कोण ϕ_2 पर निर्भर करता है। यदि रोटर धारा का मान I_r तथा उसके शक्ति गुणक का मान $\cos \phi_2$ हो तब बल आपूर्ण,



$$T = E_r I_r \cos \phi_2 \quad \text{--- (i)}$$

या जहाँ, $T = \phi I_r \cos \phi_2$ ($\because E_r \propto \phi$)

$E_r =$ रनिंग अवस्था में प्रति फेज रीटर emf,
 $I_r =$ रनिंग अवस्था में प्रति फेज रीटर धारा,

अब, $E_r = S E_2$ --- (ii)

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{S E_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}}$$

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}}$$

$$\therefore T \propto \frac{S \phi E_2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2} \Rightarrow T = \frac{K \phi S E_2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$$

या $T = \frac{K_1 S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$ ($\because E_2 \propto \phi$)

जहाँ K_1 स्थिरांक होगा, जिसका मान $\frac{3}{2\pi N_s}$ होता है।

$$T = \frac{3}{2\pi N_s} \times \frac{S E_2^2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2} \quad \text{--- (iii)}$$

विराम (standstill) पर, $s=1$,

$$T = \frac{K_1 E_2^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2} \quad \text{--- (iv)}$$

अधिकतम रीटर बल आपूर्ण के लिए प्रतिबंध (Condition for maximum motor torque) ÷ रनिंग अवस्था में रीटर का आपूर्ण,

$$T = \frac{K \phi S E_2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$$

उपरोक्त व्यंजक को स्लिप (S) के सापेक्ष अवकलन करने पर अधिकतम टॉर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है।

$$Y = \frac{1}{T} \text{ रखने पर,}$$

$$Y = \frac{R_2^2 + (sX_2)^2}{k\phi s E_2 R_2}$$

$$= \frac{R_2}{k\phi s E_2} + \frac{sX_2^2}{k\phi E_2 R_2}$$

$$\therefore \frac{dY}{ds} = -\frac{R_2}{k\phi s^2 E_2} + \frac{X_2^2}{k\phi E_2 R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{k\phi s^2 E_2} = \frac{X_2^2}{k\phi E_2 R_2}$$

$$\Rightarrow R_2^2 = s^2 X_2^2$$

$$\Rightarrow \boxed{R_2 = sX_2}$$

यह अवस्था अधिकतम टॉर्क को प्रदर्शित करती है।

> प्रारंभिक बल आपूर्ण एवं उच्चतम बल आपूर्ण (Starting Torque and Maximum torque) :-

$$T_{st} \propto \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

$$T_{max} \propto \frac{1}{2X_2}$$

$$\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{2R_2 X_2}{R_2^2 + X_2^2} = \frac{2R_2/X_2}{1 + (R_2/X_2)^2}$$

$$\boxed{\frac{T_{st}}{T_{max}} = \frac{2a}{1+a^2}}, \text{ where } a = \frac{R_2}{X_2}$$



टॉक स्लॉप के मध्य संबंध (Relation between Torque & Slip) :- टॉक-स्लॉप वक्र $s=0$ से $s=1$ तक दर्शाया गया है।

$$T = \frac{k \phi s E_2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$$

यह स्पष्ट है कि $s=0$, $T=0$ होगा। अतः बिन्दु 0 से वक्र प्रारंभ होता है।

सामान्य गति पर, पद (sX_2) कम है तथा इसलिए R_2 के सापेक्ष नगण्य है।


$$T \propto \frac{s}{R_2} \text{ या } T \propto s \text{ (यदि } R_2 \text{ स्थिर है)}$$

तथापि स्लॉप के निम्न मानों में वक्र लगभग सीधा रेखा है। जैसे स्लॉप बढ़ती है, टॉक भी बढ़ता है तथा अधिकतम हो जाता है, जब $s = R_2/X_2$ । इसे पुल-आउट टॉक या भंजन टॉक (Breakdown torque) कहते हैं।


लौड (भार) बढ़ने से, sX_2 का तुलना में R_2 नगण्य हो जाता है। इसलिए स्लॉप के अधिक मानों के लिए,

$$T \propto \frac{s}{(sX_2)^2} \text{ or } T \propto \frac{1}{s}$$

इसलिए अधिकतम टॉक के बिंदु से परे, मॉटर के लौड में वृद्धि होने से टॉक में कमी आती है।

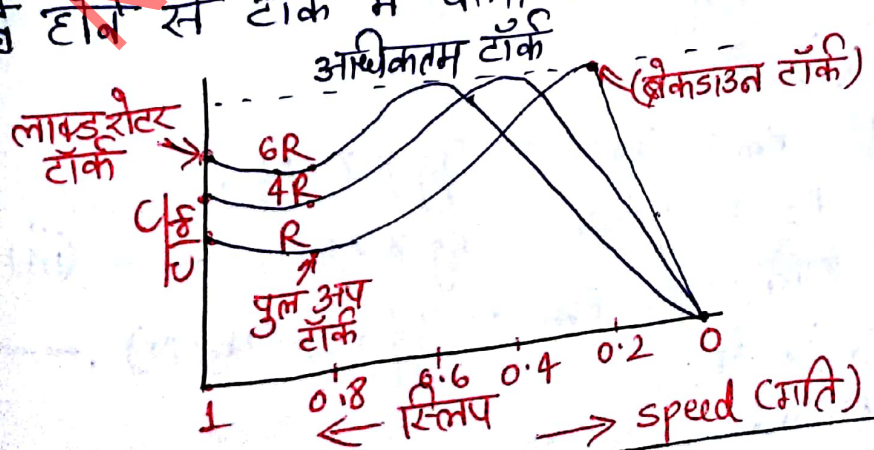

→ ग्रेशन मोटर में शक्ति स्टेज (Power-stages in an Induction motor):

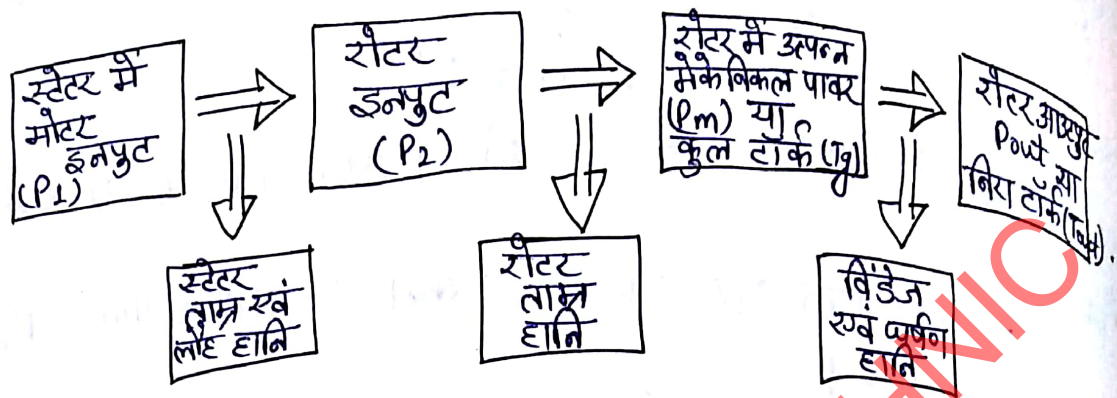

स्टेटर इनपुट $P_1 = \text{स्टेटर आउटपुट} + \text{स्टेटर हानि}$

रोटर इनपुट $P_2 = s \text{ स्टेटर आउटपुट}$

कुल रोटर आउटपुट, $P_m = \text{रोटर इनपुट } P_2 - \text{रोटर लाम्ब हानि}$

माना कि N (rps) रोटर का वास्तविक गति तथा T_g यदि $N \cdot m$ में है, तब,

$$T_g \times 2\pi N = \text{कुल रोटर आउटपुट (Watt)}, P_m.$$

$$\therefore T_g = \frac{P_m}{2\pi N} \quad (N \cdot m) \quad \text{--- (i)}$$

यदि रोटर में लाम्ब हानि नहीं हुई है, तो रोटर आउटपुट तथा इन बराबर होंगे।

$$\therefore T_g = \frac{P_2}{2\pi N_s} \quad \text{--- (ii)}$$

समीकरण (i) एवं (ii) से,

कुल रोटर आउटपुट, $P_m = T_g \omega = T_g \times 2\pi N$:

रोटर इनपुट, $P_2 = T_g \omega_s = T_g \times 2\pi N_s$: --- (iii)

\therefore रोटर लाम्ब हानि $= P_2 - P_m = T_g \times 2\pi (N_s - N)$: --- (iv)

समीकरण (iii) एवं (iv) से,

$$\therefore \frac{\text{रोटर लाम्ब हानि}}{\text{रोटर इनपुट}} = \frac{N_s - N}{N_s} = s.$$

NMDC DAV POLYTECHNIC DANTEWADA
Education City, Jawanga-Geedam



\therefore रॉटर लॉस हॉनि = $s \times P_2$ — (v) .

कुल रॉटर आउटपुट, $P_m = P_2 - \text{रॉटर लॉस हॉनि}$
 $= P_2 - s P_2$.

$\therefore P_m = (1-s) P_2$.

\therefore कुल रॉटर आउटपुट $P_m = (1-s) P_2$.

Q. एक त्रिकला, फज ३-परेण मोटर का लाइन शक्ति 42 kW, 970 rpm। स्टेर क्षय 1.2 kW तथा घर्षण एवं विडैज हानि 1.8 kW है। ज्ञात करें: (i) रौटर ताम्र हानि, (ii) मोटर का दक्षता?

हल:

दिया गया है,

$$P = 6, f = 50 \text{ Hz}, P_{in} = 42 \text{ kW}, N = 970 \text{ rpm},$$

$$\text{स्टेर हानि} = 1.2 \text{ kW}, \text{घर्षण एवं विडैज हानि} = 1.8 \text{ kW}$$

$$\therefore N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\therefore \%S = \frac{1000 - 970}{1000} \times 100 = 3\%$$

$$\text{अब, } P_2 = P_1 - \text{स्टेर हानि}$$

$$= 42000 - 1200$$

$$P_2 = 40800 \text{ or } 40.8 \text{ kW}$$

$$\therefore \text{रौटर ताम्र हानि} = sP_2$$

$$= 0.03 \times 40.8$$

$$\therefore \text{रौटर ताम्र हानि} = 1.224 \text{ kW} \quad \text{Ans.}$$

$$\text{और, } P_m = P_2 - \text{रौटर ताम्र हानि}$$

$$= 40.8 - 1.224$$

$$P_m = 39.576 \text{ kW}$$

$$P_{out} = P_m - \text{घर्षण तथा विडैज हानि}$$

$$= 39.576 - 1.8$$

$$\therefore P_{out} = 37.776 \text{ kW}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{37.776}{42} \times 100 = 89.94\%$$

$$\therefore \% \eta = 89.94\% \quad \text{Ans.}$$



8. एक 500HP, 3 फेज 440V, 50Hz, 6 पोल गैर मोटर कुल भार पर 950 rpm पर चलती है। मशीन में 6 ध्रुव हैं। फुल लोड क्लिप बिकली रैटर वोल्टेज के द्वारा एक मिनट में कितना चक्र पूर्ण किया जाएगा ?

हल:- दिया गया है,

$$P = 500 \text{ HP}, V = 440 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}, p = 6, N_r = 950 \text{ rpm}$$

$$\therefore N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\therefore \%s = \frac{1000 - 950}{1000} \times 100 = 5\%$$

$$\therefore \%s = 5\% \quad \text{Ans.}$$

Rotor की आवृत्ति,

$$f' = sf = 0.05 \times 50 = 2.5 \text{ Hz}$$

पूर्ण चक्र प्रति सेकंड = 2.5

$$\text{पूर्ण चक्र प्रति मिनट} = 2.5 \times 60$$

$$\therefore \text{पूर्ण चक्र प्रति मिनट} = 150 \quad \text{Ans.}$$

9. एक 500V, 6 पोल, 50 Hz, 3 फेज गैर मोटर 960 rpm पर चल रही है। वो 14.92 kW शक्ति 0.87 शक्ति गुणक पर देती है। ज्ञात करें: (i) सिंक्रोनस गति, (ii) क्लिप, (iii) रैटर द्वारा आवृत्ति, (iv) रैटर ताम्र घाबि, (v) रैटर इनपुट पावर ?

हल:- दिया गया है

$$V = 500 \text{ V}, p = 6, f = 50 \text{ Hz}, N_r = 960 \text{ rpm}, P_{out} = 14.92 \text{ kW}$$

$$(i) N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\therefore N_s = 1000 \text{ rpm} \quad \text{Ans.}$$

$$(ii) \%s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 = \frac{1000 - 960}{1000} \times 100$$

$$\therefore \%s = 4\% \quad \text{Ans.}$$

$$(iii) f' = sf = 0.04 \times 50$$

$$f' = 2 \text{ Hz} \quad \text{Ans.}$$

$$(iv) P_{cu} = s P_2$$

$$P_{out} = 14.92 \text{ kW},$$

$$\text{तथा } P_m = 14.92 \text{ kW},$$

$$P_{cu} = \frac{s}{1-s} P_m$$

$$\therefore P_{cu} = \frac{0.04}{1-0.04} \times 14.92$$

$$\therefore P_{cu} = 0.621 \text{ kW} \quad \text{Ans.}$$

$$(v) \text{ रॉटर इनपुट} = \frac{P_{cu}}{s}$$

$$= \frac{0.621}{0.04}$$

$$\therefore \text{रॉटर इनपुट } P_2 = 15.54 \text{ kW} \quad \text{Ans.}$$